

HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN·FH München

Bernhard Weinreich⁽¹⁾ Björn Schauer⁽¹⁾ · Mike Zehner⁽²⁾ · Gerd Becker⁽²⁾

Validierung der Vermessung gebrochener Zellen im Feld mittels Leistungs-PV-Thermografie

1 Motivation und Ziel

Die beiden häufigsten leistungsrelevanten Defekte auf Modulebene sind an erster Stelle Substrings mit Kontaktfehler (0,3 %* aller Module), gefolgt von erhitzten Zellen mit Zellbrüchen (0,1 %* aller Module). Während die langfristigen Verluste durch erstere leicht abschätzbar sind, besteht bei den

Zellteilabbrüchen noch Forschungsbedarf. Diese Arbeit will dazu beitragen Ertragsverluste durch Zellfehler auf Basis thermografischer Messungen besser einschätzen zu können.



* aus interner Auswertung von Abnahme- und Gewährleistungsgutachten der Solarschmiede über 75 MW, 0-2 Jahre alte kristalline MW-Anlagen ohne vorher bekannte Beschädigungen; statistische Angaben für Module mit Leistungsverlusten über 10 %.

Im Comic die beiden häufigsten Modulfehler: Substring mit Kontaktfehler (links) und erhitzte Zelle mit Zellteilabbruch (rechts); (Quelle: Michael Hüter; Sonne, Wind & Wärme 2012/1 S.116 "Solarmodul aus der Sicht eines PV-Thermografen")

2 Messablauf

Energieerhaltungssatz legt Bereits der nahe, Wärmeverluste erhitzter Zellen dass mit elektrischen Leistungsverlusten korrelieren Die physikalischen Zusammenhänge müssen. hierzu beschreibt der vorhergehende Beitrag [26. PV-Symposium, Poster B18, 2011]. Dieses theoretische Modell sollte nun über Vergleichsmessungen bestätigt bzw. optimiert werden, um noch genauer von erhöhten Zelltemperaturen auf Leistungsverluste schließen zu können. Die hierzu durchgeführten Freifeld-Analysen an mehreren Zellbrüchen von Standardmodulen (60 x polykristalline 6 Zoll Zellen) beinhalteten eine kontinuierliche:

- Thermografie der Zell- bzw. Modulrückseite
- Spannungsmessung über dem Substring mit der defekten Zelle und einem Referenz-Substring
- Messung der Rahmenbedingungen: Einstrahlung, Strangstrom, Wind, Lufttemperatur, Emissionsgrad, Umgebungstemperatur

Bei den vermessen Zelldefekten handelte es sich um typische Fehler, wie sie in praktisch jeder MW-Anlage anzutreffen sind. Die betroffenen Module befanden sich während der Messungen (MPP) Betrieb in normalem Zentralan wechselrichtern.



Messaufbau im Thermogramm/Einzelbild aus einem Messverlauf:

Das IR-Bild zeigt ein komplettes Modul einer Freiflächenanlage von der Unterseite, das sich im MPP-Betrieb befindet. Zusätzlich zu den Zelltemperaturen werden in der geöffneten Anschlussdose (unten) die Spannungen über den Substrings und der Stringstrom gemessen. Durch den direkten Blick auf die Bypassdioden ist zusätzlich deren Schaltverhalten sichtbar.

Die Messungen zeigen, dass viele defekte Zellen einen Spannungsabfall ihrer Substrings bewirken, bis hin zur Schleusenspannung der Bypassdioden (Schottky bei ca. - 0,3 V). Das Thermogramm zeigt in diesen Fällen allerdings, dass die Ströme über den Dioden dabei im unteren mA-Bereich bleiben. Der Leistungsumsatz der Dioden ist trotz der hohen Temperaturauflösung der verwendeten IR-Kamera (besser als 0,03 K) nicht nachweisbar. Zum Vergleich, die typische Erwärmung einer bei STC voll durchgeschalteten Bypassdiode beträgt ca. 40 K.

3 Messergebnisse 1. Stabile Leistungsverluste Fall 1a (Zelle A): Der erste Graph zeigt den Verlauf ······ Temperatur defekte Zelle einer typischen Zelle mit einem großflächigen Zellteil-Fall 1b (Zelle G) Fall 1a (Zelle A) Aus früheren Messungen war bereits bekannt, ······ Temperatur Referenzzelle abbruch (über 15 %). Die Spannung über dem von der 1100 dass manche Zellfehler in ihren Temperaturen und defekten Zelle betroffenen Substring ist permanent 1000 8 > Spannung defekter Substring

Leistungsverlusten von Tag zu Tag stark variieren können. Die neuen detaillierteren Messungen zeigten allerdings noch wesentlich weniger Zellen mit stabilen Verlusten als ursprünglich erhofft. Anstelle des Abgleichs des theoretischen Modells selten vorgefundenen stabilen Zellen mit den daher zunächst Erklärungen für das mussten auf den ersten Blick meist völlig chaotische Zellverhalten gefunden werden. Die ersten noch nicht verifizierten Klassifizierungsversuche mehrfach beobachteter Phänomene sind:

- 1. Stabile Leistungsverluste: 1a: vollständiger Verlust des Substrings 1b: kaum Verluste trotz Zellteilabbruch 1c: Zwischenniveaus (nicht bei Brüchen)
- 2. Periodisch wechselnde Leistungsverluste: 2a: langsam (T ~ 3 min) Wärmeausdehnung 2b: schnell (T ~ 20 s) durch MPP-Tracking
- 3. Vollständige Zustandswechsel

zwischen Fall 1a und 1b, sowohl im Tagesverlauf als auch von Tag zu Tag beobachtet

- Spannung Referenz Substring — Dioden-Durchlassspannung 800 700 — Leistung defekter Substring 600 -- - Leistung Referenz Substring 500 - - - Einstrahlung Generatorebene 400 300 -

2. Periodisch wechselnde Leistungsverluste

/lesszeit in



Messzeit in Minute

3. Vollständiger Zustandswechsel



vollständig zusammengebrochen.

Fall 1b (Zelle G): Nur bei erwärmten Zellen bei denen keine Zellbrüche erkennbar sind und bei denen die Erwärmung und Verluste auf andere Zellfehler (z. B. falsch verlötete Leistungsklassen) zurückgehen, sind stabile Zwischenniveaus der Spannungen bzw. Verluste beobachtbar.

Fall 2a (Zelle F und I): Periodendauer ca. 3 min. Die Temperatur läuft der Spannung aufgrund der thermischen Trägheit nach. Interpretation: Durch die steigende Temperatur der Zelle und deren thermische Ausdehnung wird der Kontakt am Bruch wieder hergestellt. Daraufhin arbeitet die Zelle wieder normal und kühlt ab, bis sie wieder trennt und der Zyklus von vorn beginnt.

Fall 2b (Zelle F und I): Periodendauer ca. 20 s entspricht dem Zyklus des MPP-Trackers; Interpretation: Die defekte Zelle kann der zyklischen Stromanhebung (Spannungsabsenkung) nicht mehr folgen und gerät in den Rückwärtsbetrieb. Die Rückwärtskennlinie der defekten Zelle ist flacher als die der intakten Zellen => die Spannungsschwankungen trägt primär die defekte Zelle.

Fall 3 (Zelle E): Dargestellt ist der Fall einer vollständigen Selbstheilung einer Zelle. Die thermografische Sequenz der Zelle zeigt der Kopf des Posters. Die Ursache ist nicht eindeutig interpretierbar. Im Fall spielen viele zusätzliche Effekte rein, die zu berücksichtigen sind: Die Einstrahlung sank gegen Abend unter 500 W/m². Es wurden im Zeitraum der Selbstheilung unerwartet mehrere Zellen desselben Moduls (dunkel blauer Substring) durch eine Modulklemme verschattet. Eine mögliche indirekte Interaktion mehrere defekter (oder verschatteter) Zellen ist aktuell wegen ihrer Komplexität kaum interpretierbar, in der Praxis aber sicher auch öfter anzutreffen.

4 Konsequenzen

Das Ergebnis, dass speziell Zellteilabbrüche kaum stabile Verlust-Leistungs-Niveaus außerhalb der Extrema (Substring An und Aus) zeigen, war unerwartet. Es verhindert eine weitere Optimierung des theoretischen Modells, das eben von diesen Zwischen-Niveaus ausgeht. Noch weiter, verhindert das chaotische Zellverhalten prinzipiell eine genaue Berechnung von Ertragsverlusten auf Basis momentaner Leistungsverluste. Gegebenenfalls lässt sich die bisherige grobe Verlust-Leistungs-Abschätzung über Zelltemperaturen aber durch eine zusätzliche Vermessung der prozentualen Zellabbruchsflächen verbessern. Eine entsprechende Beurteilung findet auch bereits länger im Rahmen der Elektrolumineszenz statt. Dies würde allerdings eine deutlich höhere optische Auflösung

der IR-Bilder als die bisher als Mindeststandard genannten 4 x 4 Pixel pro Zelle erfordern. Selbst die als besserer Standard genannten 6 x 6 Pixel wären in diesem Fall noch knapp bemessen. Zumindest Anbieter hochauflösender IR-Systeme wären hiervon sicher begeistert.

¹⁾ Solarschmiede GmbH Thermografie im Engineering Schwanthalerstr. 75a 80336 München Tel.: +49(0)89/9901384-26 Fax: +49(0)89/9901384-9 weinreich@solarschmiede.de www.solarschmiede.de

Hochschule München Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Arbeitsgruppen Netzintegration und PV-Systeme Studiengang Regenerative Energien Lothstr. 64 80335 München